

Cámara de Servicio Bendix® T-14

Campaña de Servicio de Campo

Identificación de la Cámara de Servicio Bendix® T-14 a ser reemplazada

Las cámaras de servicio T-14 son usadas en ciertas configuraciones de los frenos de disco Bendix® ADB22X. Las cámaras de servicio T-14 con número de serie de manufactura entre las fechas de Mayo 20 del 2008 a Julio 3 del 2008 (incluido), califican para ser reemplazadas bajo esta campaña de servicio de campo.

Paso 1. Identificación del calibrador

Revisar el número de parte y número de serie del calibrador para determinar si la cámara de servicio fue manufacturada entre las fechas para las cuales aplica esta campaña de servicio. Solamente las cámaras de servicio instaladas en los calibradores Bendix con números de parte 5015428, 5015429, 5016644 y 5016645 con números de serie 1E2008 (Mayo 20, 2008) a 1G0308 (Julio 3, 2008) se ven afectados por esta Campaña.

Ver Figuras 1-2 para identificar al calibrador. Si el número de serie del calibrador está fuera de los límites no se requiere acción alguna.

Si el número de serie del calibrador esta dentro de las fechas establecidas, el número de serie de la cámara de servicio se necesita revisar. Continuar en el Paso 2.

Número de parte de calibrador y localización del número de serie

Nota : Los Calibradores de la derecha e izquierda tendrán el número de serie en lados opuestos del calibrador.



FIGURA 1 - Identificación de calibrador Bendix

Número de parte de Bendix (5XXXXX)



1,2 ó 3	A-M	01-31	00-99	0001-9999
Turno de producción	Meses de producción (omitir I)	Día de producción	Año de producción	Secuencia de producción

Figura 2 - Interpretación del número de serie de Bendix

Cámara de Servicio Bendix® T-14

Campaña de Servicio de Campo

Identificación de la cámara de servicio Bendix® T-14 a ser reemplazada

Paso 2. Identificación de la Cámara de servicio

Solamente la cámara del freno de servicio números de parte 5016656, 5016657, 5016652 y 5016653 con los números de serie 1E2008 (Mayo 20, 2008) al 1G0308 (Julio 3, 2008) aplican para esta Campaña.

Ver Figura 3 para identificar la Cámara de servicio. Si el número de serie de la cámara de freno de servicio está fuera de estos límites no es necesario reemplazar parte alguna.

Si el número de serie está dentro de las fechas especificadas, proceder al Paso 3.

Paso 3. Forma de Queja

Si la parte tiene los identificadores listados anteriormente, tome nota de la información en la forma anexa y enviarla para su procesamiento.

Paso 4. Reemplazo de la cámara de servicio

Reemplace la cámara(s) de servicio siguiendo las instrucciones anexas.

Contactar a Michael Cremean al número de telefono 440 329 9317 (en EEUU) para información de empaque y envío de la(s) cámara(s) removidas.

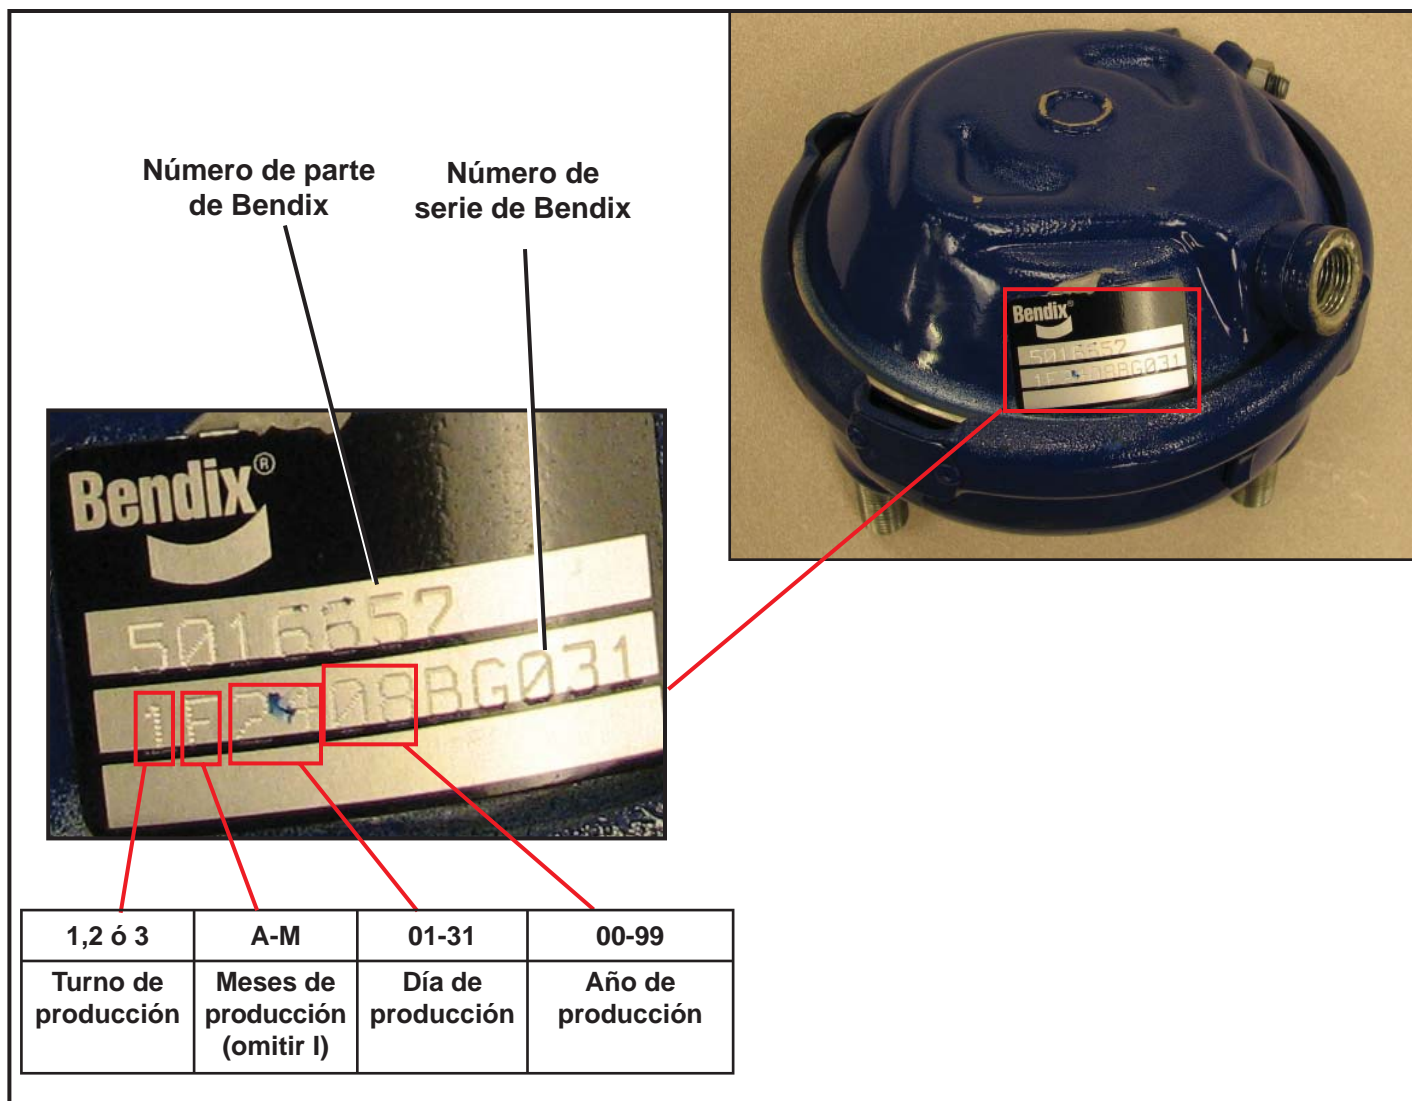


Figura 3 - Identificación de la cámara del freno de servicio.